



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**
(Главное управление МЧС России по Донецкой
Народной Республике) управление надзорной
деятельности и профилактической работы отделение
надзорной деятельности и профилактической работы
Ильичевского района г. Мариуполя

ул. Карпова, 166, г. Мариуполь, 287535
E-mail: gpn_mar_ilyich@80.mchs.gov.ru

19.08.2024 № 433

На № _____ от _____

Директору ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8
ИМЕНИ В.С.БОЙКО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МАРИУПОЛЬ" ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Л.А. Корона

ул. Генерала Куркчи, д. 37, пгт. Сартана,
г.о. Мариуполь, ДНР

О направлении информации

В ходе проведения профилактического визита от 16 июля 2024 года №19 в отношении объекта защиты ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 ИМЕНИ В.С.БОЙКО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАРИУПОЛЬ" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. МАРИУПОЛЬ, ПГТ. САРТАНА, УЛ. ГЕНЕРАЛА КУРКЧИ, Д. 37, были выявлены следующие нарушения требований ППР РФ и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, а именно:

1. Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ).
2. Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей (п. 30 ППР в РФ).
3. Сигнал о срабатывании системы СПС не выведен в ближайшую пожарную часть (п. 7.3.14 СП 251.1325800.2016).
4. На полу на путях эвакуации, допущено устройство порогов и выступов более 45 мм. (каб. № 303) (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020).
5. На путях эвакуации, в дверных проемах, допускается устройство порогов высотой более 50 мм. (вход в подвал, 4 эвакуационных выхода, столовая) (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020).
6. Лестница высотой более 45 см не оборудована поручнями (выходы из здания, входы в подвал) (при ширине лестниц 2,4 м и более предусматриваются промежуточные поручни) (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; № 123-ФЗ ст.6; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5.).
7. Двери выходов из этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлением для самозакрывания (неактивные створки) (все выходы из этажей) (п. 4.4.6 СП 1.13130.2020).
8. Двери выходов из этажей на лестничные клетки не оборудованы уплотнениями в притворах (п. 4.4.6 СП 1.13130.2020).
9. Минимальная ширина эвакуационных выходов из здания, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, составляет менее 1,2 м (эвакуационные выходы, турникет на центральном входе) (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020).
10. Двери выходов из актового зала, не являются самозакрывающимися с уплотнениями в притворах (п. 7.3.15 СП 1.13130.2020).
11. Руководитель организации не обеспечил наличие уплотнений противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем (электрощитовая) (п. 14 ППР в РФ).

12. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации не открываются по направлению выхода из здания. (двери эвакуационного выхода №2, двери с холла на лестничный марш возле эвакуационного выхода №2, двери эвакуационного выхода №3, двери с холла на лестничный марш возле эвакуационного выхода №3, двери эвакуационного выхода №4, двери с холла на лестничный марш возле эвакуационного выхода №4) (п. 4.2.22 СП 1.13130.2020).

13. На крыше здания отсутствует ограждение на кровле, согласно ГОСТ Р 53254 (п. 7.16 СП 4.13130.2013).

14. Для помещений технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (системы электроснабжения) не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (п. 5.1.2 СП 4.13130.2013).

15. Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. (все этажи здания) (п. 6.1.45. СП 4.13130.2013).

16. Руководитель не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (электрощитовая, подвал – заштукатурить песчано-цементным раствором) (п. 15 ППР в РФ).

Начальник отделения НД и ПР Ильичевского района
г. Мариуполя отдела НД и ПР городского округа
Мариуполь управления НД и ПР Главного
управления МЧС России по ДНР
капитан внутренней службы



И.В. Попов